



MANUALE D'USO
E MANUTENZIONE
PER SALDATRICI:
*MANUAL OF USE
AND MAINTENANCE
FOR WELDING UNITS:*

00SMARTWELD
00SMARTWELDL
19SMARTWELD
19SMARTWELDLIGHT



CE

**SALDATRICE AUTOMATICA
SMART ASSOCIATA AD APP**

***AUTOMATIC SMART WELDING
UNIT ASSOCIATED TO ITS APP***

ITALIANO

Le illustrazioni e le schermate della presente guida hanno scopo esplicativo e potrebbero essere leggermente diverse rispetto alle operazioni reali.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale contenuto nel supporto digitale allegato.

Guida Rapida Smartweld- 328_it_en_02

Sommario

Caratteristiche della saldatrice multifunzione.....	2
Specifiche tecniche.....	3
Condizioni d'uso	3
Alimentazione	3
Preparazione della saldatura	4
Inserimento dati generali	5
Controllo locale.....	5
Impostazione lingua	6
Saldatura in manuale.....	6
Saldatura tramite lettura codice a barre	8
Funzionamento in modalità Saldatura.....	8
Scarico dati tramite supporto USB	10
Cancellazione Memoria (rapporti di saldatura)	10
Controllo da Smartphone	11
Inserimento dati cantiere.....	11
Gestione dati	14
Cloud per la gestione dei dati delle saldatrici SMART	16
Accedere al sito.....	16
Inserimento di una nuova saldatrice	17
Elenco saldature effettuate	18
Codici di errore / Problemi tipici	20
Condizioni di Garanzia	22
Dichiarazione di conformità	22

Caratteristiche della saldatrice multifunzione

Schema della macchina



1. Corpo della macchina
2. Cavo alimentazione completo di spina
3. Schermo a cristalli liquidi a 4 righe
4. Interruttore generale
5. Tastiera con tasti:
 - ENT per confermare un dato inserito
 - ESC per cancellare un dato inserito o tornare alla schermata precedente
 - ↑ oppure ↓ per scorrere i valori dei menu
6. Cavi di saldatura
7. Lettore codice a barre
8. Sensore di controllo della temperatura ambiente
9. Connettore per collegamento unità prove in pressione
10. Porta USB per scarico dati
11. Valigia a tenuta stagna e antiurto
12. Chiave USB
13. Adattatori da $\varnothing 4.7$ mm

Specifiche tecniche

Modello Macchina	19SMARTWELD	19SMARTWELDLIGHT
	00SMARTWELD	00SMARTWELDL
Peso	230V/115V - 24 kg (57.2lb)	230V/115V - 16 kg (35 lb)
Dimensioni	525 x 436 x 217mm (21" x 17" x 9")	510 x 410 x h200mm (20" x 16" x 8")
Potenza massima assorbita	2000 VA	1500 VA
Campo di lavoro	Raccordi dal $\varnothing 20$ al $\varnothing 400$ mm ($\varnothing 1/2'' \div \varnothing 16''$)	Raccordi dal $\varnothing 20$ al $\varnothing 160$ mm ($\varnothing 1/2'' \div \varnothing 6''$)
Alimentazione	230V - 50÷60Hz o 115V 50÷60Hz	
Temperatura d'utilizzo	Da -18 °C a + 52 °C (da 0 °F a 125 °F)	
Cavo d'alimentazione	Lunghezza 4 m (10 ft)	
Cavi di saldatura	Lunghezza 4 m (10 ft)	
Schermo	A cristalli liquidi retro illuminati con 4 righe e 20 colonne	
Protezione IP	54	

Condizioni d'uso

Alimentazione

L'alimentazione delle saldatrici multifunzione deve essere effettuata, a seconda del modello, esclusivamente con:

- 230V in corrente alternata 50÷60Hz di qualità (tolleranza massima $\pm 20\%$);
- 115V in corrente alternata 50÷60Hz di qualità (tolleranza massima $\pm 20\%$).

Si raccomanda quindi di accertarsi che la sorgente d'alimentazione che s'intende utilizzare sia conforme alle caratteristiche richieste. Nel caso in cui la saldatrice multifunzione sia alimentata da un generatore di tensione, assicurarsi che quest'ultimo sia di tipo asincrono. In caso d'acquisto di un generatore, contattare il ns. Servizio Assistenza Tecnica per avere maggiori informazioni sulle caratteristiche richieste.


In caso d'utilizzo di cavi di prolunga, occorre porre una particolare attenzione al rapporto tra sezione e lunghezza del cavo, per non pregiudicare il buon funzionamento della saldatrice; in particolare, per le sezioni dei cavi di prolunga, vale la tabella seguente:

Sezione Cavo	Lunghezza raccomandata
2,5 mm ²	6 - 7 m
4,0 mm ²	9 - 11 m
6,0 mm ²	15 - 17 m


ATTENZIONE: è sempre consigliato utilizzare i cavi di prolunga totalmente srotolati.

Preparazione della saldatura


Per eseguire una saldatura corretta è necessario seguire **TUTTE** le seguenti istruzioni:

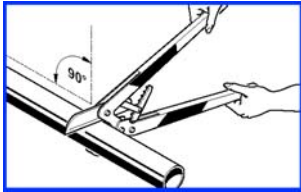


1. Tagliare il tubo perpendicolarmente utilizzando l'apposito tagliatubo.

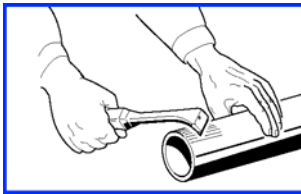


2. Raschiare la superficie del tubo in modo uniforme e almeno 1cm in più rispetto alla lunghezza di inserimento all'interno del raccordo utilizzando il raschietto.

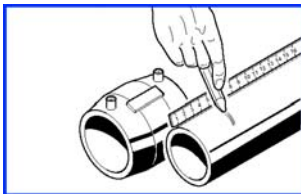


3. Evidenziare la lunghezza della saldatura sul tubo (lunghezza pari a metà manicotto) con l'apposito pennarello.

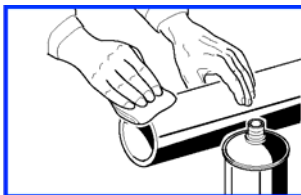

4. eliminare ogni traccia di fango, polvere, unto o altra sporcizia presente sulla parte terminale dei tubi e l'interno dei raccordi

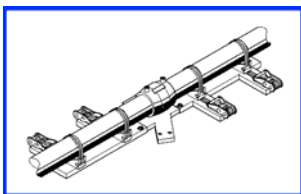


5. Bloccare i tubi con l'allineatore dopo aver inserito il raccordo e mantenerli bloccati durante tutto il ciclo di saldatura ed il successivo raffreddamento.

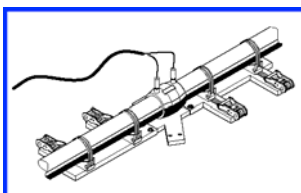

6. È ora possibile procedere alla saldatura del raccordo sui tubi inserendo i cavi con i connettori nelle spire dei raccordi e controllando tempi e tensione di saldatura.


Inserimento dati generali

NOTA PRELIMINARE: se all'accensione della saldatrice sul display compare la dicitura REVISIONE COME DA UNI 10566, contattare il centro assistenza per programmare l'intervento di manutenzione

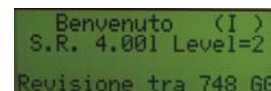


Una volta accesa la saldatrice agendo sull'interruttore generale, lo schermo della macchina mostra la videata a lato:



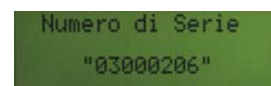


NUPI fornitore della saldatrice
(I) indica il linguaggio di dialogo con la macchina
S.R: . indica la versione o la revisione del Software
Level: indica il livello operativo della macchina (sono 3 e il valore preimpostato è 2 qui di seguito descritto). Livello 1 = semplificato, Livello 2 = Normale, Livello 3 = Tracciabilità completa).
Revisione tra indica quanti giorni mancano alla prossima manutenzione / ricalibrazione della saldatrice.

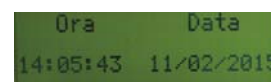

Senza premere alcun tasto, dopo qualche secondo lo schermo si porta automaticamente alla videata successiva, dove compare il numero di serie della macchina che si sta utilizzando.





Per tornare alla schermata precedente premere il tasto ESCAPE .

Se l'operatore non preme alcun tasto, dopo qualche secondo, la macchina procede ancora automaticamente mostrando la videata che indica la data e l'ora corrente. Volendo correggere questi due valori, premere il tasto  e, premendo poi  oppure , inserire i valori desiderati. Una volta impostati i valori corretti, premere il tasto ENTER  per confermare. Per tornare alla schermata precedente premere il tasto ESCAPE .







A questo punto verrà richiesta la modalità d'uso:

- CONTROLLO LOCALE
- CONTROLLO DA SMARTPHONE

premando i tasti  , Enter  per confermare, ESCAPE  per tornare alla videata precedente.

Selezionando la modalità CONTROLLO LOCALE la macchina eseguirà le saldature in modo tradizionale.

Controllo locale


In questo caso verrà richiesta la modalità di funzionamento della macchina: in manuale (ossia tramite l'inserimento manuale dei dati di saldatura) o tramite la lettura di codice a barre (lettura con lettore ottico del codice a barre riportato sul raccordo da saldare). Anche in questo caso la scelta verrà effettuata premendo i tasti  , Enter  per confermare, ESCAPE  per tornare alla videata precedente.




ATTENZIONE:


- **scegliendo la modalità in manuale non è possibile eseguire prove in pressione.**
- **le saldatrici dedicate alla linea Smartflex non possono avvalersi della modalità in manuale.**

Nella videata successiva vi verrà richiesto il "Codice Operatore" (**obbligatorio per Smartflex**). La macchina attende per qualche secondo l'immissione del dato richiesto.

A questo punto, estrarre il lettore ottico dall'apposito contenitore e scansionare codice a barre del proprio tesserino / badge (se se ne è in possesso). In questo modo i dati dell'operatore vengono letti e memorizzati e la macchina si setta automaticamente sulla sua lingua d'appartenenza.

In caso non si sia in possesso del badge premere ENTER  per passare alla videata successiva o procedere con la procedura di inserimento manuale del codice.

Per l'inserimento manuale dei dati utilizzare i tasti  e/o  per scorrere i caratteri fino al raggiungimento del carattere da inserire e premere Enter  per confermare e passare al successivo carattere o se si è posizionati sull'ultimo per confermare il codice inserito.

Una volta letto il codice operatore, compare per qualche secondo la data di scadenza della propria CARTA: premere il tasto ENTER  e la saldatrice si porta alla videata successiva dove andranno inserite, a discrezione dell'operatore, tutte le informazioni necessarie all'identificazione del cantiere in cui si sta operando.

Per l'inserimento, utilizzare i tasti   e confermare con ENTER .

Appena confermato, la macchina procede e alla videata successiva si possono inserire, sempre a discrezione dell'operatore, ulteriori informazioni aggiuntive che saranno poi memorizzate sul rapporto di saldatura.



Anche in questo caso, per l'inserimento, utilizzare i tasti   e premere ENTER  per confermare.

Il campo 'Informazioni' può essere compilato automaticamente scansionando il foglio plastificato inerente alla tipologia di linea Smartflex installata (**solo per Smartflex**).

Una volta inserito quest'ultimo dato, ha inizio la procedura d'esecuzione della saldatura.


Impostazione lingua

Per impostare la propria lingua, accendere la saldatrice, attendere che compaia la videata che trovate qui a fianco (dove I, ossia italiano, indica il linguaggio di dialogo impostato).

Premere il tasto FRECCIA SU  per selezionare la lingua desiderata e confermarla utilizzando il tasto ENTER .


Saldatura in manuale (non per saldatrici Smartflex)




Ricordiamo che il funzionamento in modo manuale non dà la possibilità in seguito di eseguire prove in pressione.

Per scegliere la modalità di saldatura in manuale selezionare "Manuale" e premere ENTER .


Saldatura

Nella successiva videata vi verrà richiesto quale tipo di operazione svolgere,


per iniziare la saldatura scegliere "Saldatura" e premere ENTER  (il numero tra parentesi indica il numero massimo di saldature mancanti prima di esaurire la memoria).

Ora, dopo aver inserito i dati generali (codice operatore, cantiere ed eventuali informazioni aggiuntive) e aver collegato la saldatrice al raccordo da saldare mediante gli appositi cavi, si possono inserire i dati di saldatura indicati sul codice a barre del raccordo, utilizzando i tasti   e ENTER  per confermare.


Una volta inseriti i dati, sul display apparirà la seguente videata:

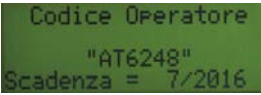


```
Codice Operatore
"AT6248"
Scadenza = 7/2016
```

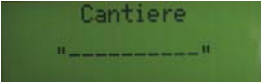

```
Cantiere
"_____"
```



```
Informazioni
"_____"
```



```
Benvenuto (I )
S.R. 4.001 Level=2
Revisione tra 748 GG
```



```
Modo Funzionamento
+ Manuale
Codice a Barre
```





```
Operazione
+Saldatura (9999)
Scarica Memoria USB
Cancella Memoria
```

```

TIPO= I (MANICOTTO)
Diam= 20mm 1/2in
U Welding= 10V
t Welding= 10Sec

```

Tipo	Tipo raccordo
I	Simbolo del raccordo
(MANICOTTO)	Descrizione del raccordo
Diam	Diametro nominale del raccordo in mm e pollici
U Welding	Tensione di saldatura in Volt
t Welding	Tempo nominale di saldatura in secondi

Dopo aver ricontrollato i dati inseriti premere ENTER  per confermare o ESCAPE  per annullare l'operazione e tornare alla videata precedente.

```

Collega Raccordo

```

Se non è ancora stato effettuato il collegamento del raccordo, nella successiva videata vi verrà richiesto di effettuare il collegamento del raccordo.

```

Collega Raccordo
Racc = 1.96 Ω
Premere [ENT]

```



Una volta collegato il raccordo premere ENTER  per proseguire.

Nella successiva videata vi compare il messaggio che ricorda all'operatore che, prima di saldare, deve necessariamente aver eseguito tutte le operazioni preliminari di preparazione (raschiatura e pulizia).

```

Raschiatura/Pulizia?
Si=[ENT] No=[ESC]

```

Vi verrà ricordato inoltre che per una buona saldatura è necessario l'utilizzo di un allineatore. Premere ENTER  per proseguire o ESCAPE  per tornare alla videata precedente.

```

Allineatore Posizionato?
Si=[ENT] No=[ESC]

```


Comparirà ora sul display un riassunto dei dati inseriti come di seguito riportato:

```

D= 20
Time= 10
Voltage=10
ENT=Esegui ESC=Canc

```

D	Diametro del raccordo
Time	Tempo di saldatura
Voltage	Tensione di saldatura


Premendo il tasto ENTER  parte il ciclo di saldatura mostrandovi la seguente videata:

```

t.rem= 7 U= 10V
P= 51.3W E= 0.0kJ
■■■■■■
0 % Saldatura 100

```



t.rem	Tempo rimanente al termine della saldatura in secondi
P	Potenza emessa in Watt
■■■■■■	Progressione della saldatura in %
U	Tensione di saldatura in Volt
E	Energia dissipata in Joules

Un segnale acustico indica la fine del ciclo di saldatura mostrandovi i dati riportati qui a lato. Premendo il tasto FRECCIA SU  vi verrà mostrato nel dettaglio il report di saldatura.

```

Ciclo Saldatura OK
Saldatura n. 2
[↑] = dati finali
Scollega Raccordo

```

Premere ENTER  per eseguire una nuova saldatura con i medesimi dati:oppure premere ESCAPE  per impostare nuovi dati.

```

Ripeti = [ENT]
Altro = [ESC]

 
```

Saldatura tramite lettura codice a barre



Dopo l'inserimento dei dati generali, se si è scelto di eseguire la saldatura tramite la lettura del codice a barre vi apparirà una videata contenente il menu che permette la scelta tra due possibili modalità di funzionamento:

Modalità Saldatura

Questa scelta dà la possibilità di effettuare saldare per elettrofusione tramite la lettura del codice a barre.

 


Funzionamento in modalità Saldatura

Dopo aver acceso la saldatrice multifunzione, aver completato il processo di INSERIMENTO DATI GENERALI ed aver selezionato la modalità di funzionamento, appare la videata a lato. Utilizzare i tasti   per selezionare la funzione richiesta e confermare con ENTER . Premere ESCAPE  per tornare alla videata precedente.

Saldatura

Parte un ciclo di saldatura



Scarica Memoria

Scarica memoria

Cancella Memoria

Cancella i dati di saldatura dalla memoria della macchina.

Saldatura

Collegare la saldatrice al raccordo da saldare mediante gli appositi cavi. Lo schermo mostra il seguente messaggio:



A questo punto scansionare il codice a barre del raccordo da saldare con il lettore ottico.

A lettura effettuata, sul display compare la seguente videata:

N.B. La schermata sotto riportata è solo un esempio; i parametri possono variare secondo la tipologia e il diametro del raccordo da saldare.






Tipo	Tipo raccordo
I	Simbolo del raccordo
(MANICOTTO)	Descrizione del raccordo
Diam	Diametro nominale del raccordo in mm
U Welding	Tensione di saldatura in Volt
t Welding	Tempo nominale di saldatura in secondi

Se non è ancora stato effettuato il collegamento del raccordo, nella successiva videata vi verrà richiesto di effettuare il collegamento del raccordo.

Una volta collegato il raccordo premere ENTER  per proseguire.

Il tempo di saldatura è soggetto ad aggiustamenti automatici in funzione della temperatura dell'ambiente in cui si sta operando.


Premendo il tasto ENTER  compare la videata che ricorda all'operatore che, prima di saldare, deve necessariamente aver eseguito tutte le operazioni preliminari di preparazione (raschiatura e pulizia).


Vi verrà ricordato inoltre che per una buona saldatura è necessario l'utilizzo di un allineatore. Premere ENTER  per proseguire o ESCAPE  per tornare alla videata precedente.

La saldatrice si porta alla videata successiva dove sono riepilogati




D	Diametro del raccordo
Time	Tempo di saldatura
Voltage	Tensione di saldatura

Dopo aver verificato che tutti i dati siano corretti, premere il tasto ENTER  per iniziare la saldatura.


Se i cavi di saldatura non sono stati precedentemente collegati al raccordo, sul display appare un messaggio d'allarme (errore 31). Premere ESCAPE  per tornare al menu principale della modalità Saldatura.

Se invece il collegamento è corretto, parte il ciclo di saldatura e sullo schermo compare la videata seguente:

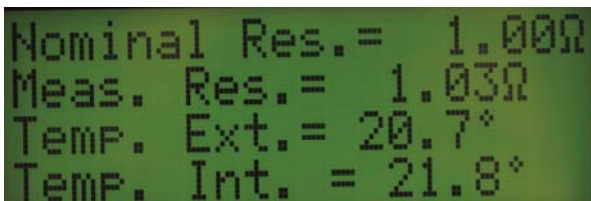


 
Nominal Res.	Resistenza nominale del raccordo in Ohm
Meas. Res.	Potenza emessa in Watt
Temp. Ext.	Temperatura esterna in °C/°F
Temp. Int.	Temperatura interna in °C/°F

e, successivamente:

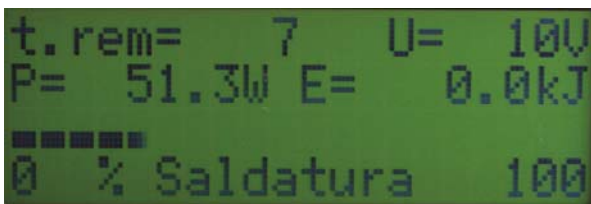


 
t.rem	Tempo rimanente al termine della saldatura in secondi
P	Potenza emessa in Watt
■■■■■	Progressione della saldatura in %
U	Tensione di saldatura in Volt
E	Energia dissipata in Joules

Un segnale acustico indica la fine del ciclo di saldatura mostrandovi i dati riportati qui a lato. Premendo il tasto FRECCIA SU  vi verrà mostrato nel dettaglio il report di saldatura.




Una volta scollegati i cavi di saldatura dal raccordo, la schermata successiva richiede una scelta:


premendo ENTER  (RIPETI) ricompare la videata in cui è richiesta la lettura del codice a barre del prossimo raccordo da saldare.




premendo ESCAPE  (ALTRO) si ritorna alla videata relativa ai dati del cantiere.

Scarico dati tramite supporto USB

Dopo aver confermato tutti i dati generali riguardanti lingua, numero di serie, data e ora, codice operatore e cantiere (premendo il tasto ENTER ) , nella videata successiva 'Operazione' scegliere 'Scarica Memoria USB'.

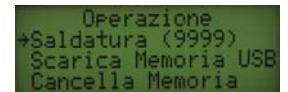


```
Operazione
→Saldatura (9999)
Scarica Memoria USB
Cancella Memoria
```

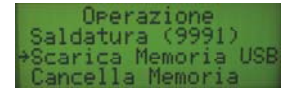

```
Operazione
Saldatura (9991)
→Scarica Memoria USB
Cancella Memoria
```

Inserire ora la chiavetta USB in dotazione nell'apposita porta posta nello scomparto superiore della macchina.




Attendere 5 secondi prima di iniziare lo scarico dei dati premendo il tasto ENTER .

Al completamento dello scarico, la videata sarà quella mostrata qui a fianco.



```
Sto scaricando 38%
```

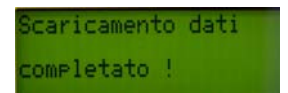

```
Scaricamento dati
completato !
```

Se la chiave non è inserita correttamente o se è guasta si ha la seguente videata.






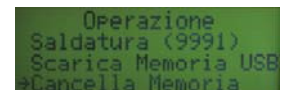
```
Chiave USB assente !
```




Prima di passare alla modalità WI-FI rimuovere sempre la chiave di memoria USB.

Cancellazione memoria (rapporti di saldatura)

Selezionare Cancella Memoria nel menu principale, premere ENTER  ed appare la schermata a lato. Premere ENTER  ancora per confermare la cancellazione oppure ESCAPE  per tornare al menu precedente.



```
Operazione
Saldatura (9991)
Scarica Memoria USB
→Cancella Memoria
```

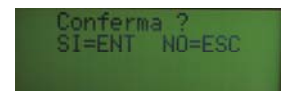


```
Conferma ?
SI=ENT NO=ESC
```

Controllo da Smartphone

Scegliendo la modalità d'uso tramite CONTROLLO DA SMARTPHONE si accederà alla schermata OPERAZIONI, dove per proseguire si sceglierà l'opzione 'SALDATURA'.

- SALDATURA
- DOWNLOAD MEMORIA USB
- CANCELLAZIONE MEMORIA

Una volta scelta l'opzione SALDATURA, si passerà alla schermata seguente e la macchina genererà la propria rete Wi-Fi. A questo punto, la tastiera sulla macchina

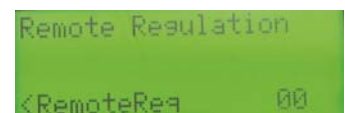

```
Remote Regulation
<RemoteReq 00
```

diventerà inagibile, e per tornare in MODALITA' CONTROLLO LOCALE sarà necessario riavviare la macchina.

CONNESSIONE DA SMARTPHONE

Una volta generata la rete Wi-Fi della macchina, sarà possibile collegarsi dal proprio smartphone attivando nelle Impostazioni del dispositivo la Connessione Wi-Fi. Connettere ora il dispositivo alla rete Wi-Fi identificata dal numero di serie della macchina.

Accedere all'Applicazione NupiWeldingCloud gratuita precedentemente installata sul proprio dispositivo per connettersi alla macchina (FIG. 1)

Una volta connessi si potranno visualizzare le generalità della macchina stessa. Da questa schermata è anche possibile disconnettersi dalla saldatrice (FIG.2)

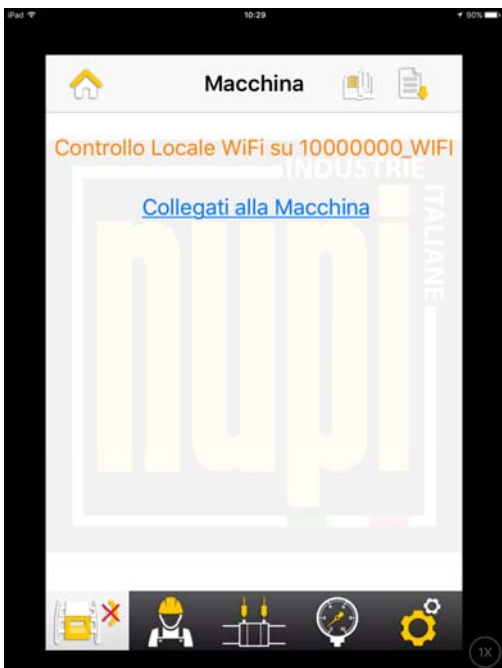



FIG.1



FIG.2

Inserimento dati cantiere

Accedendo alla schermata DATI CANTIERE tramite apposito bottone  nella parte inferiore dello schermo, sarà richiesto l'inserimento dei dati riguardanti l'operatore della saldatura (**obbligatorio per saldatrici linea Smartflex**), il cantiere ed informazioni che dovranno essere salvate tramite l'apposito pulsante 'SALVA'.

Nella medesima schermata si potrà scegliere se procedere con la saldatura immettendo i dati in modalità manuale da tastiera oppure se utilizzare le scansioni dei codici a barre (FIG.3).

Tutti i campi possono essere immessi sia tramite lettura di codice a barre sia manualmente tramite tastiera (FIG.4).

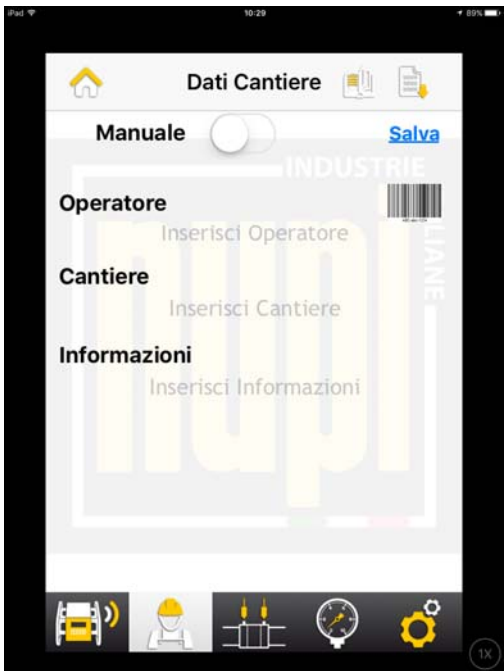
 


FIG.3

FIG.4

Una volta scelta la modalità tramite lettura di codice a barre, accedere alla schermata

saldatura  dalla barra inferiore. Qui sarà possibile, facoltativamente, inserire la rintracciabilità dei singoli prodotti coinvolti nella saldatura. L'acquisizione delle informazioni avviene mediante scansione del codice a barre. (FIG.5 e 6)

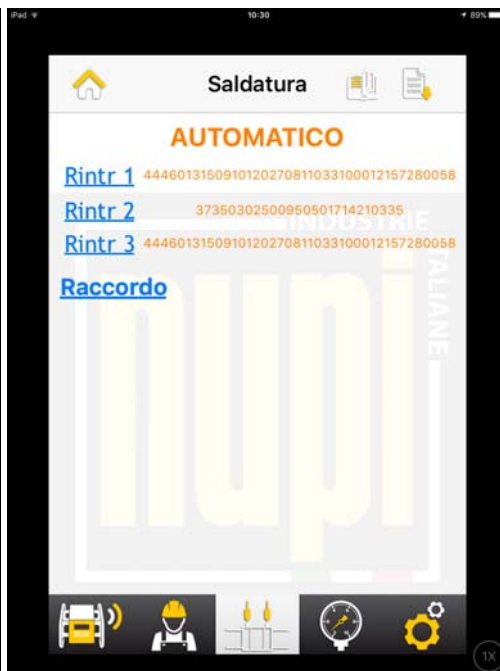
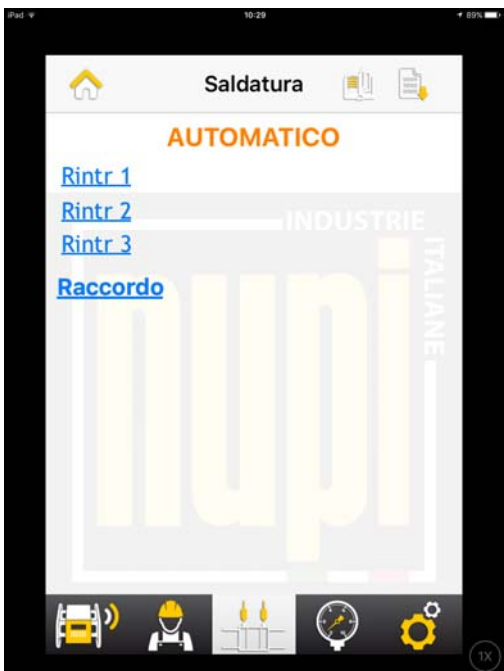



FIG.5

FIG.6

La rintracciabilità opera in questo modo:

- **RINTRACCIABILITA' 1** > richiede la lettura del codice a barre della tracciabilità **riportato sul TUBO** (se il tubo ne è provvisto).
- **RINTRACCIABILITA' 2** > richiede la lettura del codice a barre della tracciabilità **riportato sul RACCORDO**.

- **RINTRACCIABILITA' 3** > richiede la lettura del codice a barre della tracciabilità **riportato sul TUBO** (non richiesta se precedentemente saldato un fine linea elettro-saldabile).

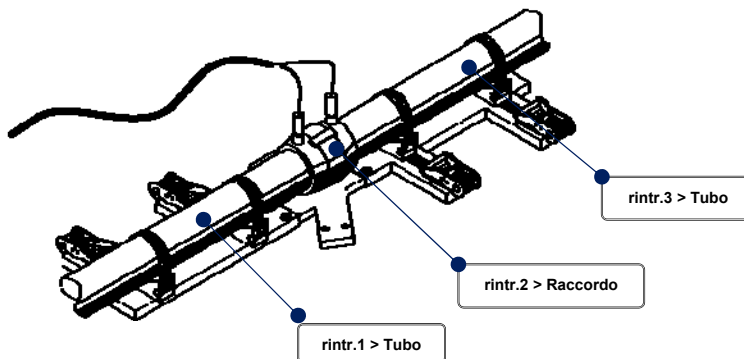

N.B.

La macchina si limita a leggere e memorizzare la sequenza numerica del codice senza decodificarlo.

Per procedere con la saldatura, è necessario scansionare il codice a barre del raccordo elettrosaldabile collegato alla macchina. Una volta scansionato, saranno visualizzate in una nuova schermata tutte le informazioni riguardanti il prodotto e i dati relativi alla saldatura. Procedendo su SALDA sarà possibile iniziare le operazioni di saldatura (FIG.7).

Eventualmente si potrà interrompere il processo in qualsiasi momento premendo su INTERROMPI (FIG.8).



FIG.7



FIG.8

Ultimata la saldatura si accederà automaticamente alla schermata 'DATI SALDATURA', che fornirà tutte le informazioni riguardanti l'operazione. Da qui sarà possibile fotografare il lavoro terminato ed eventualmente inviare i dati con foto allegata via mail (FIG.9).



FIG.9

Gestione dati

Premendo sull'icona in alto a destra della schermata sarà possibile accedere alla scheda 'GESTIONE DATI' (FIG.10)



FIG.10

Qualora si desideri scaricare sul proprio Smartphone l'archivio delle saldature contenute nella memoria della saldatrice (visualizzabili su ARCHIVIO SALDATURE) si potrà procedere scegliendo 'CARICA SALDATURE DA MACCHINA' (FIG.11).

I dati scaricati su Smartphone potranno essere successivamente salvati sul relativo Cloud.

ATTENZIONE: per salvare i dati sul Cloud è prima necessario disconnettere il dispositivo dalla rete Wi-Fi della macchina e riconnetterlo alla rete Internet, dalle impostazioni del proprio dispositivo. (FIG.12).

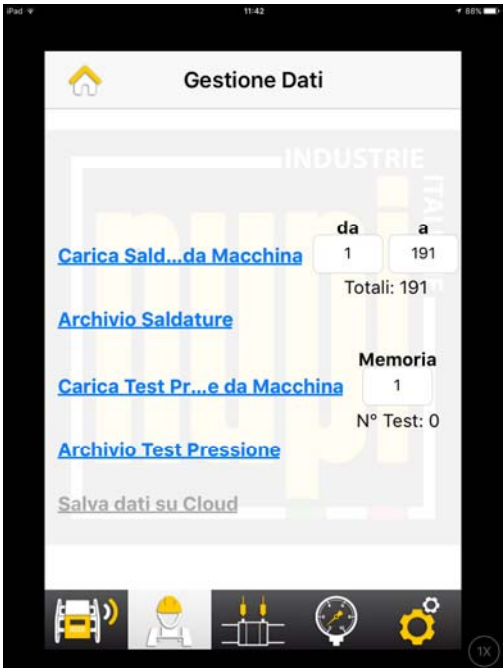


FIG.11



FIG.12

Una volta connesso a Internet sarà possibile salvare i dati su Cloud solo dopo aver selezionato una macchina (FIG.13 e FIG.14).

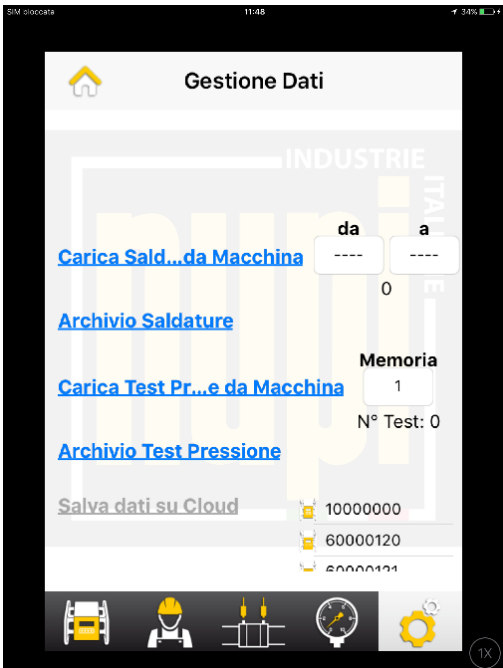


FIG.13

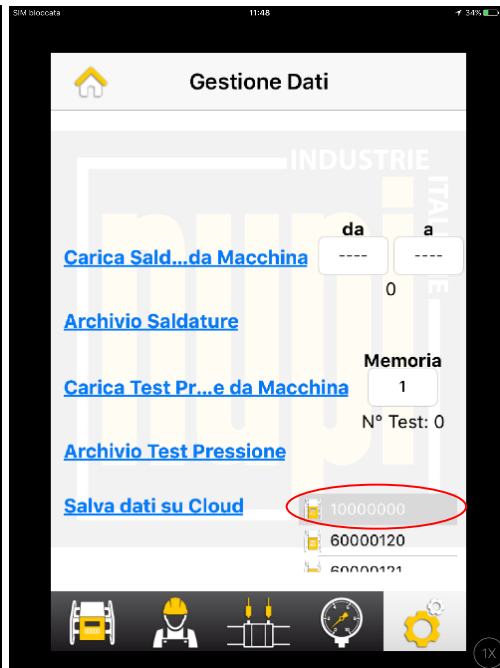


FIG.14

Cloud per la gestione dei dati delle saldatrici SMART

Accedere al sito

Accedendo al sito WWW.NUPIWELDINGCLOUD.COM (per Italia, Europa, America Latina, Asia e Oceania) o al sito WWW.NUPIAMWELDINGCLOUD.COM (per Stati Uniti) si aprirà la schermata di LOGIN.

Per cambiare la lingua cliccare sulla BANDIERA che si trova nell'angolo a sinistra sotto la dicitura "Home" e selezionare la lingua desiderata.

Se già registrati inserire l'E-mail e la password, oppure registrarsi cliccando su "Registrati".

username=giacomo.bandera@nupinet.com&password=123456

Nupigeco Smart Welding

nupi INDUSTRIE ITALIANE

Nupi Industrie Italiane SpA

Home Cloud Nupi per la gestione dei dati delle Saldatrici Smart Weld

Italia (Italiano)
Inghilterra (English)

Login - Accesso area personale

la tua E-mail
la tua Password

Ricordami

Password dimenticata? [clicca qui](#)

Sei un nuovo cliente? [Registrati](#)

© 2012 - NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A - P.IVA 03039640127
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di NUPI Spa nupigeco.pec@legalmail.it - Uff. del Registro di Varese - REA: VA-316128 - Cap. Sociale € 20.010.000
Via Stefano Ferrario n. 8, Z.I. Sud-Ovest - 21052 Busto Arsizio (VA) Italia - tel.: +39.0331.344211 - fax: +39.0331.351860 - info@nupinet.com

[Credits](#)


Una volta eseguita la registrazione verrà inviata una E-mail di 'conferma registrazione'.

Inserimento di una nuova saldatrice

Una volta confermato l'accesso sarà possibile caricare le saldatrici cliccando sul bottone blu in alto a destra.

Per inserire una nuova saldatrice è necessario conoscerne il NUMERO SERIALE, che si trova SUL CERTIFICATO FORNITO CON LA MACCHINA o SULL'ETICHETTA SOTTO IL COPERCHIO, ed essere in possesso del PIN, che si trova (insieme al numero seriale) SULL'ETICHETTA SOTTO AL COPERCHIO.

E' possibile inoltre caricare note aggiuntive riferite alla macchina.

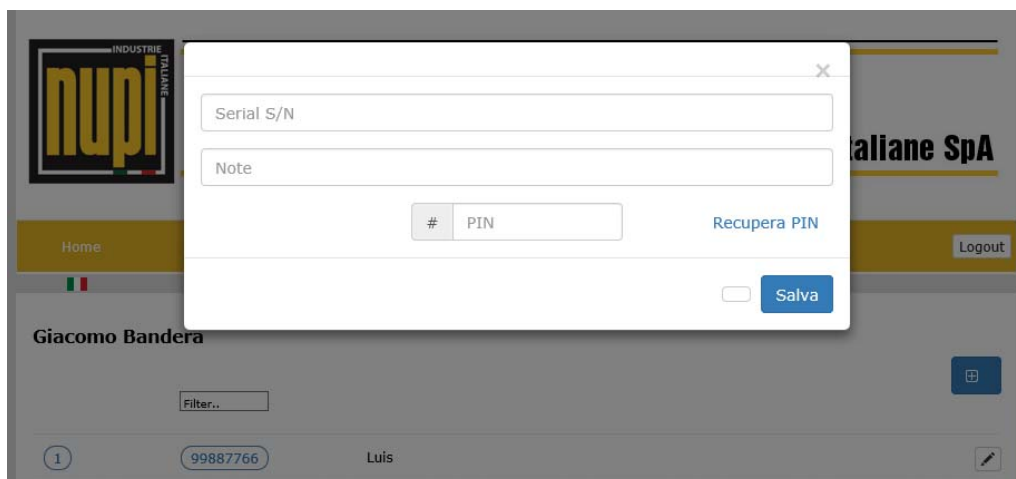


The screenshot shows a modal window for adding a new welding machine. The modal has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and buttons:

- Serial S/N: A text input field.
- Note: A text input field.
- # PIN: A text input field with a '#' symbol on the left.
- Recupera PIN: A button next to the PIN field.
- Salva: A blue button at the bottom right.

The background shows the Nupi web interface with the logo, navigation menu (Home, Logout), and a list of machines with a filter field.

La lista con i nr di Matricola delle saldatrici registrate si presenta nel seguente modo.

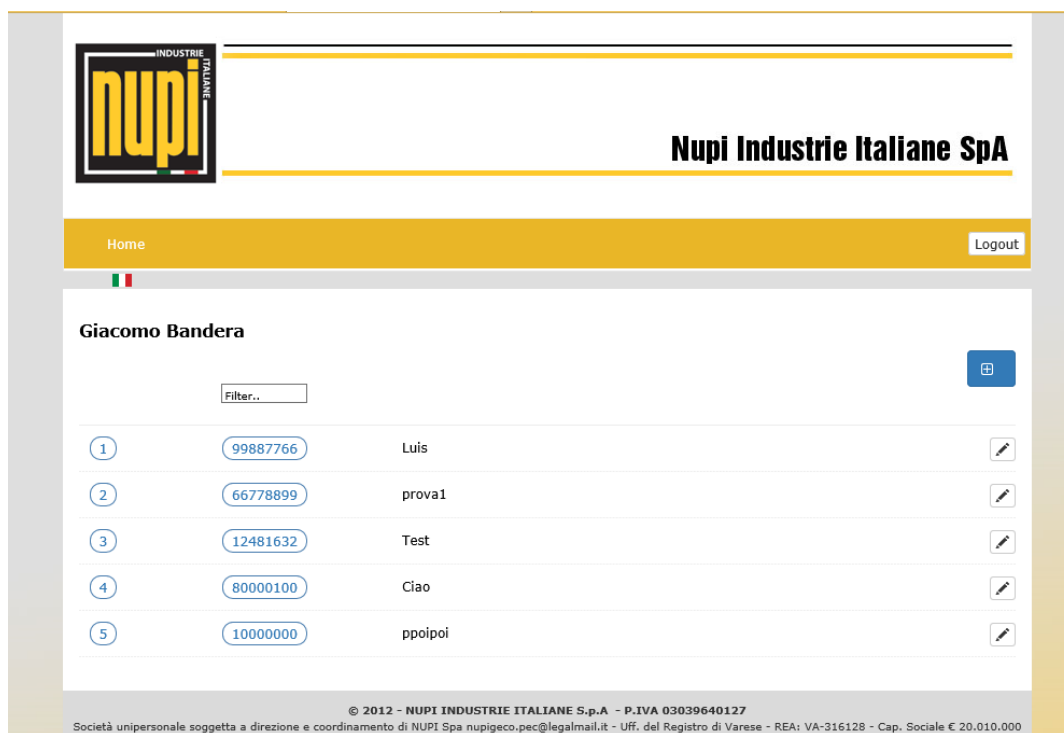

The screenshot shows the Nupi web interface displaying a list of registered welding machines. The page header includes the Nupi logo and the company name "Nupi Industrie Italiane SpA". The navigation menu includes "Home" and "Logout". The user name "Giacomo Bandera" is displayed. A filter field is present above the list. The list contains five entries, each with a circled number, a matricola number, a name, and an edit icon.

Numero	Matricola	Nome	Azioni
1	99887766	Luis	[Penna]
2	66778899	prova1	[Penna]
3	12481632	Test	[Penna]
4	80000100	Ciao	[Penna]
5	10000000	ppoipoi	[Penna]

© 2012 - NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A - P.IVA 03039640127
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di NUPI Spa nupigeco.pec@legalmail.it - Uff. del Registro di Varese - REA: VA-316128 - Cap. Sociale € 20.010.000

Elenco saldature

Per visualizzare le saldature effettuate selezionare il NUMERO DI MATRICOLA della saldatrice che ha effettuato la saldatura.

Si aprirà una schermata con l'elenco delle saldature.

Per cercare una saldatura in particolare è possibile FILTRARE per numero, data, operatore, cantiere, tipo accessorio o esito.

Per conoscere informazioni aggiuntive riguardanti la saldatura cliccare sul NUMERO della saldatura interessata.

Se si desidera tornare alla lista delle macchine cliccare su 'LISTA MACCHINE' in alto a destra.

Home Cloud Nupi per la gestione dei dati delle Saldatrici Smart Weld Logout

Elenco saldature

SN Macchina: # 66778899

Filter..

N°	Data	Operatore	Cantiere	Tipo Accessorio	Esito	Foto
1	26/11/14 18:35	MAN		MANICOTTO:B24 SMA	22: INTERRUZIONE	
2	27/03/15 17:19	MAN		MANICOTTO:B24 SMA	22: INTERRUZIONE	
3	26/11/14 18:37	MAN		MANICOTTO:B24 SMA	22: INTERRUZIONE	
4	26/11/14 18:37	MAN		MANICOTTO:B24 SMA	22: INTERRUZIONE	
5	27/11/14 08:56	MAN		MANICOTTO:B24 SMA	0: OK	

Cliccando sul numero della saldatura si aprirà una schermata in cui vengono visualizzati i DATI SALDATURA che elencano informazioni aggiuntive come l'ora in cui è stata effettuata, la temperatura utilizzata, la marca della saldatrice etc. Inoltre il GPS permette di conoscere il luogo esatto in cui è stata effettuata.

Se si desidera tornare all'elenco saldature selezionare 'ELENCO SALDATURE' in alto a destra.

Dati Saldatura		Tipo Accessorio	
Numero	1	MANICOTTO	B24
Data	26/11/14	Marca	SMA
Ora	18:35	Diametro	90
Temperatura (°C)	21.2	Tensione (V)	10
Operatore	-----:MAN	Tempo Nominale (s)	60
Cantiere	-----	Tempo Reale (s)	9
Informazioni	-----	Resistenza (Ohm)	1.01
Rintracciabilità 1	00	Energia (kJ)	0.74
Rintracciabilità 2	00	Esito	22: INTERRUZIONE
Rintracciabilità 3	00	GPS	45.58819°N,8.82347°E

Per richiedere informazioni o contattare il nostro servizio clienti selezionare il tasto in basso a destra ("?) e inviare email di richiesta.

Filtri	
① 99887766 Luis	<input checked="" type="checkbox"/>
② 66778899 prova1	<input checked="" type="checkbox"/>
③ 12481632 Test	<input checked="" type="checkbox"/>
④ 80000100 Ciao	<input checked="" type="checkbox"/>
⑤ 10000000 ppoipoi	<input checked="" type="checkbox"/>

© 2012 - NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. - P.IVA 03039640127
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di NUPI Spa nupigeco.per@legasmail.it - Uff. del Registro di Varese - REA: VA-316128 - Cap. Sociale € 20.010.000
Via Stefano Ferraro n. 8, Z.I. Sud-Ovest - 21052 Busto Arsizio (VA) Italia - tel.: +39.0331.344211 - fax: +39.0331.351060 - info@nupinet.com

Codici di errore / problemi tipici

Le saldatrici multifunzione hanno diversi sistemi di sicurezza che controllano la saldatura e l'inserimento dei relativi parametri. Il codice di errore compare sempre sullo schermo. Per cancellare un codice di errore, scollegare il raccordo e premere **ESCAPE ESC** quando indicato.

Per ogni necessità contattare il ns. **SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA**

Tel.: +39 0331 344211 – Fax: +39 0331 351860

E-mail: info@nupinet.com

CODICE ERRORE	TIPO ERRORE	DESCRIZIONE ERRORE	AZIONE CONSIGLIATA
0	OK	Durante la stampa, indica che la saldatura è andata a buon fine.	Non sono richiesti interventi.
2	TEMPERATURA AMBIENTE FUORI LIMITE	La temperatura ambiente è inferiore a -10°C o superiore a 45°C.	Verificare che la temperatura indicata sullo schermo della saldatrice sia coerente con quella ambientale reale. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Se la temperatura ambiente indicata dalla saldatrice non è corretta contattare la nostra Assistenza Tecnica.
4	CORTO CIRCUITO/ SOVRACCARICO	La corrente ha superato il limite (raccordo parzialmente cortocircuitato o raccordo d'altri costruttori).	Sostituire il raccordo.
5	CIRCUITO APERTO	Il raccordo potrebbe essere difettoso oppure i cavi di saldatura non sono ben collegati al raccordo.	Controllare la connessione al raccordo. Controllare l'integrità dei connettori.
6	REGOLAZIONE	Cavo di prolunga fuori tolleranza.	Controllare che la prolunga abbia diametro e lunghezza entro i valori raccomandati.
11	MEMORIA PIENA	La memoria della saldatrice ha raggiunto il limite massimo di saldature memorizzabili.	Scaricare i dati di saldatura appena possibile o premere ESC per continuare a saldare.
12	MASSIMA TEMPERATURA INTERNA	Temperatura interna della saldatrice multifunzione superiore a 80°C.	Attendere che la saldatrice si raffreddi.
13	ALIMENTAZIONE INTERROTTA	Durante la saldatura si è verificata un'interruzione dell'alimentazione.	Una volta ristabiliti i normali parametri d'alimentazione, attendere che il raccordo sia completamente freddo e ricominciare la saldatura dall'inizio.
14	MEMORIA VUOTA	La memoria non contiene dati da scaricare.	Non è possibile scaricare o stampare i dati di saldatura.
22	INTERRUZIONE MANUALE	E' stato premuto ESC durante il ciclo di saldatura.	Attendere che il raccordo sia completamente freddo e ricominciare la

CODICE ERRORE	TIPO ERRORE	DESCRIZIONE ERRORE	AZIONE CONSIGLIATA
			saldatura dall'inizio.
23	ALIMENTAZIONE FUORI DAI LIMITI	La tensione d'alimentazione è maggiore o minore del 20% rispetto alla tensione nominale di funzionamento.	Accertarsi che la sorgente d'alimentazione o il generatore stiano lavorando correttamente
30	NON SALDABILE	Si sta cercando di saldare un raccordo di un altro costruttore.	Controllare il tipo di raccordo che si voleva saldare.
31	RESISTENZA FUORI TOLLERANZA	La resistenza del raccordo è al di fuori dei valori consentiti o i cavi di saldatura non sono correttamente connessi al raccordo.	Verificare che i connettori siano ben inseriti nel raccordo e rileggere il codice a barre del raccordo; se non funziona cambiare il raccordo. Se il problema persiste contattare la nostra ASSISTENZA TECNICA
101	MEMORIA RAM	Dati in memoria RAM e ora/data invalidi	Probabile scarica della batteria interna Reinserire data/ora, se problema persiste contattare assistenza
102	ROTTURA CAVI DI SALDATURA	Il cavo di saldatura è danneggiato.	Non eseguire saldature e provvedere alla sostituzione del pezzo danneggiato.
103	SONDA TEMPERATURA INTERNA	Sonda Temperatura interna guasta	Contattare Assistenza
200	INTERRUZIONE MANUALE OPERATORE	L'operatore ha fermato il test di pressione premendo ESC	È possibile far ripartire il test seguendo le istruzioni a pag.14.
201	BASSA PRESSIONE	La pressione di test è scesa sotto al valore minimo prestabilito.	Localizzare e riparare la perdita, quindi ricominciare la procedura di test dall'inizio
202	MEMORIA VUOTA	Non esistono dati in questa memoria pressione	Nessuna operazione



Prima di passare alla modalità WI-FI rimuovere sempre la chiave di memoria USB.

Condizioni di Garanzia

Conservare questa pagina

La saldatrice multifunzione è garantita per un periodo di 12 mesi dalla data d'acquisto. In mancanza del documento attestante l'acquisto, la garanzia è da considerarsi nulla e non viene riconosciuta.

La garanzia copre la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti che risultassero riconosciuti dal produttore come difetti di fabbricazione.

Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, manutenzioni operate da persone non autorizzate, danni originatisi durante il trasporto o in altre circostanze, che non siano riconosciuti dal produttore come difetti di fabbricazione.

La garanzia non copre i danni all'unità derivanti da sbalzi di tensione dovuti a sorgenti d'alimentazione non stabilizzate.

La saldatrice difettosa dovrà pervenire al produttore in Porto Franco e sarà rispedita in Porto Assegnato. Prima di ogni spedizione, prendere contatto con l'Ufficio Regionale NUPI INDUSTRIE ITALIANE per ricevere l'autorizzazione alla spedizione.

Nupi Industrie Italiane S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, a persone o cose, che avvengano durante l'utilizzo della saldatrice.

Dichiarazione di Conformità

Nupi Industrie Italiane S.p.A., Via Stefano Ferrario - Z.I. Sud Ovest 21052
Busto Arsizio VA

DICHIARA

Che la saldatrice multifunzione

MODELLO

00SMARTWELD 00SMARTWEDDL 19SMARTWELD 19SMARTWEDDL

115 Volt

230 Volt

Matricola Nr

- è costruita in conformità alla direttiva CEE 89/392 e UNI 10566
- è conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive e/o Normative internazionali:

Di emissione EN 50081-1: EN 55022
Di immunità EN 50082-1: EN 61000-4-2

La presente dichiarazione perde ogni validità in caso di modifiche all'unità multifunzione senza nostra espressa autorizzazione per iscritto.

Busto Arsizio,

Nupi Industrie Italiane S.p.A.

ENGLISH

The illustrations and on-screen displays in this guide are for explanation purposes only and may vary slightly from current operations.

For additional information, please refer to the operation manual in the digital support included.

Quick Guide- 328_it_en_02

Contents

Multifunction welding unit characteristics	2
Technical specifications	3
Working conditions	3
Power Supply	3
Preparing for welding	4
General information entry.....	5
Local control	5
Language setting	6
Manual mode welding.....	6
Welding by Barcode Scanning	8
Welding mode operation	9
Download data by USB	10
Memory erasing (weld reports)	11
Smartphone Control	11
Construction site data entry	11
Data management.....	14
Cloud for data management of Smart welding units	16
Accessing the website.....	16
Uploading a new welding machine.....	17
Weld list	18
Error codes / Common problems	20
Warranty Terms.....	22
Statement of Compliance.....	22

Multifunction welding unit characteristics

Machine diagram



1. Machine body
2. Power cable with plug
3. 4-line LCD display
4. Power switch
5. Button strip with:
 - ENT to confirm entered data
 - ESC to delete entered data or return to the previous display
 - ↑ or ↓ to scroll up/down menu figures
6. Welding cables
7. Barcode scanner
8. Ambient temperature detecting sensor
9. Connector for pressure test unit
10. USB for data download
11. Waterproof and shockproof case
12. USB stick
13. Adapters with ø 4,7 mm pins

Technical specifications

Multifunction welding unit

Welding unit model	<i>19SMARTWELD</i>	<i>19SMARTWELDLIGHT</i>
	<i>00SMARTWELD</i>	<i>00SMARTWELDL</i>
Weight	230V/115V - 24 kg (57.2lb)	230V/115V - 16 kg (35 lb)
Dimensions	525 x 436 x 217mm (21" x 17" x 9")	510 x 410 x h200mm (20" x 16" x 8")
Maximum absorbed power	2000 VA	1500 VA
Working range	Fittings from $\varnothing 20$ to $\varnothing 400$ mm ($\varnothing 1/2''$ to $\varnothing 16''$)	Fittings from $\varnothing 20$ to $\varnothing 160$ mm ($\varnothing 1/2''$ to $\varnothing 6''$)
Power supply	230V - 50+60Hz o 115V 50+60Hz	
Working temperature	From -18 °C to + 52 °C (da 0 °F a 125 °F)	
Power cable	Length 4 m (10 ft)	
Welding cables	Length 4 m (10 ft)	
Screen	Backlit LCD, 4 lines, 20 columns	
IP protection	54	
Max welding voltage	42V	

Working conditions

Power supply

The power supply of multifunction welding units shall be exclusively carried out as follows according to the different models:

- 230V quality alternating current 50+60Hz (maximum tolerance $\pm 20\%$);
- 115 V quality alternating current 50+60Hz (maximum tolerance $\pm 20\%$).

We therefore recommend to ensure that the power source that you intend to use is up to the required characteristics. If input to your multifunction welding unit is from a tension generator, make sure that it is of the asynchronous type. Before purchasing a generator, contact our Customer Service Representative to obtain more information on its required characteristics.


If extension cables have to be used, pay special attention to the ratio between the cable cross section and length, to prevent affecting your multifunction welding unit smooth operation; in particular, as far as extension table cross sections are concerned, the following chart applies:

Cable Section	Recommended length
2.5 mm ² (13 AWG)	6 - 7 m (19.69 – 22.97 ft)
4.0 mm ² (11 AWG)	9 - 11 m (29.53 – 36.09 ft)
6.0 mm ² (9 AWG)	15 - 17 m (49.21 – 55.77 ft)


WARNING: it is always advisable to use fully unwound extension cables.

Preparing for welding


To carry out welding correctly, **ALL** the following steps must be followed:

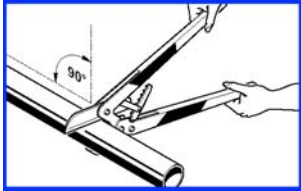


1. Cut the pipe at right angles with the special pipe cutters.

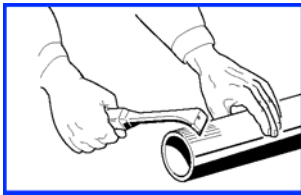


2. Scrape the pipe surface homogeneously down to at least 1 cm (0.39 in) in excess of the pipe insertion length inside the fitting by using the scraper.

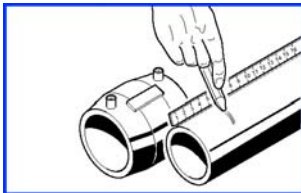


3. Mark the welding length on the pipe (equal to half the coupler length) with the special marker.

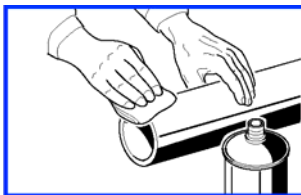

4. Remove any mud, dust, grease or other traces of dirt from the pipe ends and the internal part of the fitting.

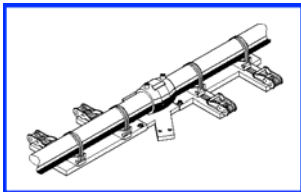

5. Lock the pipes with the special aligner after inserting the fitting and keep them locked throughout the entire welding cycle and the subsequent cooling time.

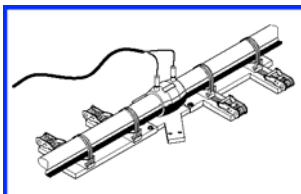

6. It is now possible to weld the fitting and the pipes by inserting the connecting cables inside the fitting pins and checking welding time and voltage.

General information entry

PRELIMINARY NOTE: If the display reads MAINTAIN ACC. TO UNI 10566 when switching on the welding unit display, please contact our Customer Service Representative staff for maintenance.


After switching on the welding unit via the main switch, the machine display will look as per the screenshot on the right:

NUPI name of welding unit supplier
(UK) machine language
S.R: Software version or revision
Level: it refers to the machine operating level (there are 3 levels, the pre-set one being level 2 as described here below).
Level 1 = simplified, Level 2 = Normal, Level 3 = Full traceability.
Mainten. in it indicates the number of days to the next welding unit service / resetting.





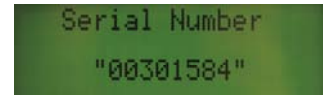


```
Welcome (UK)
S.R. 4.001 Level=2
Mainten. in 729 Days
```


Without pressing any key, wait for the screen to automatically pass to the next screenshot after a few seconds; this screenshot shows the serial number of the machine in use.



```
Serial Number
"00301584"
```

To return to the previous screen display, press the ESCAPE  key.

If no key is pressed by the operator, after a few seconds the machine will once again automatically pass to the next screenshot, showing the current time and date. To modify either value, press the  key, and then, press either  or  to enter your required values. After setting the right values, hit the ENTER  key to confirm. To return to the previous screenshot, press the ESCAPE  key.

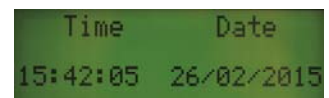

```
Time Date
15:42:05 26/02/2015
```

The user will now be prompted to choose a machine operating mode:

- LOCAL CONTROL
- SMARTPHONE CONTROL







```
Use
->Local Control
Smartphone Control
```

Enter your choice by pressing the keys  , then press Enter  to confirm or ESCAPE  to return to the previous screenshot.

By selecting the LOCAL CONTROL mode, the machine will carry out all welds in the traditional mode.

Local control

In this case, you will be asked to enter the unit's functioning mod: manual mode (by manually entering the welding data) or by barcode reading (reading of the barcode on the fitting to be welded via the barcode scanner). In this case too you shall make your choice by pressing the keys  and/or , ENTER  to confirm, ESCAPE  to return to the previous screenshot.

ATTENTION:

- ***if you select the manual mode you will not be able to carry out pressure tests***
- ***it is not possible to select the manual mode for Smartflex welding units***


In the next screen display, you will be prompted to enter your "Operator ID code" (**compulsory for Smartflex**). The machine will wait a few seconds for the required information to be entered. Take the barcode scanner out of its special compartment and scan the barcode on your own operator's card or badge (if you have one). In this way, your operator details will be scanned and stored and the machine will automatically set itself to your working language.

 





Should you not own a badge, press ENTER  to go to the next screenshot or manually enter your operator ID code.



For manual data entry, use the keys  and/or  to scroll down the characters until the character to enter is reached. Press Enter  to confirm and shift to the next character, or, if the last character has been entered, to confirm the whole code entry.

After the operator ID code has been read, the operator's CARD expiry date will be displayed for a few seconds: press the ENTER  key and the welding unit will pass to the next screenshot where all the information needed to identify the currently active job site can be entered.



To enter, use the keys   and confirm by pressing ENTER .



After the information has been entered and confirmed, the machine will pass to the next screenshot, where the operator may choose to enter additional information which will then be saved in the welding report.

 
In this case, too, enter by pressing the keys   then hit ENTER  to confirm.

The *Information* field can be automatically filled in by scanning the plastic datasheet that refers to the type of Smartflex line installed (**only for Smartflex**).

After entering this last information, the welding procedure will start.

Language setting


To set your language, switch on the welding unit and wait for the screenshot on the right side to appear (where I, Italian, refers to the pre-set working language). Now press the ARROW UP  key to select your required language and confirm by pressing the ENTER  key.




Manual mode (not for Smartflex welding units)



 
As you may recall from the previous paragraph, manual welding, i.e. welding by entering the type of fitting, welding time and voltage by hand, will not allow subsequent pressure testing.


To set the manual welding mode, select "Manual" then press ENTER .



Welding

In the next screenshot, you will be prompted to enter the type of operation to carry out, to begin welding select "Welding" then press ENTER  (the number in the brackets indicates the number of welds before you run out of memory).

 After having entered all the general information (operator ID code and any other additional information) and having connected the welding unit to the fitting to weld via the welding cables, the welding details contained in the fitting bar code can be entered, by using the keys   and then ENTER  to confirm.



After completing data entry, the display unit will show the following screenshot:

```

TYPE= I (COUPLER )
Diam= 20mm 1/2in
U Welding= 40U
t Welding= 160Sec

```

Type	Type of fitting
I	Fitting symbol
(COUPLER)	Fitting description
Diam	Nominal diameter of the fitting in mm and inches
U Welding	Welding voltage in Volt
t Welding	Nominal welding time in seconds

After checking the entered data once again, press either ENTER **(ENT)** to confirm or ESCAPE **(ESC)** to delete the action and return to the previous screenshot.

If the fitting connection has not been carried out yet, you will be prompted to carry out the fitting connection in the next screenshot.

After connecting the fitting press ENTER **(ENT)** to continue.

The next screenshot shows a message reminding the operator that, before welding, all the required preparatory actions must have been completed (scraping and cleaning).

You will also be reminded that, in order to ensure good welding, an aligner must be used. Press ENTER **(ENT)** to continue or ESCAPE **(ESC)** to return to the previous screenshot.

A summary of the information entered so far will be displayed at this point as shown here below:

```

D= 20
Time= 160
Voltage=40
ENT=Proceed ESC=Back

```

D	Fitting diameter
Time	Welding time
Voltage	Welding voltage

After checking that all the data are correct, press the ENTER **(ENT)** key to start welding.

If the welding cables have not been previously connected to the fitting, the display unit will show an alarm message (error 31).

Press ESCAPE **(ESC)** to return to the main menu in Welding Mode.

If the connection has been completed correctly, a welding cycle begins and the following screenshot will appear:


```


t.rem= 134 U= 40U
P= 920.3W E= 16.2kJ
■■■■■
0 % Welding 100


```

t.rem	Residual welding time in seconds
P	Power output in Watts
■■■■■	Welding progress %
U	Welding voltage in Volts
E	Dissipated energy in Joules

A sound signal marks the end of the welding cycle and the information shown on the right is displayed. Press the ARROW UP key  to display a detailed welding report.

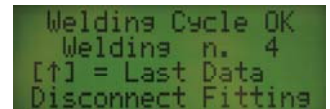


Press ENTER  to carry out a new welding cycle using the same data.

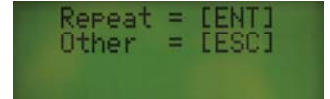

Or alternatively, press ESCAPE  to enter new data.

Welding by barcode scanning



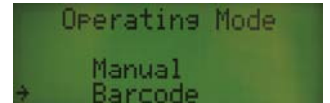

After entering general details, if you have chosen to carry out welding by barcode scanning a screenshot will be shown, containing the menu allowing to choose between two possible operating modes:




Weld Mode

This selection enables to carry out welds by electric melting via barcode scanning.

Welding mode operation

After powering on your multifunction welding unit, completing the GENERAL DATA ENTRY procedure and selecting an operating mode, the screenshot on the right will be shown. Use the keys   to select your required function and confirm with ENTER . Press ESCAPE  to return to the previous screen display.

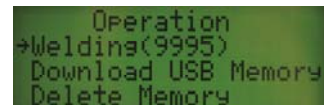

Welding

A welding cycle starts

Memory Download

Memory download

Memory Erasing

Deletes welding data from the machine memory

Welding

Connects the welding unit to the fitting to weld via the welding cables. The display unit will read:



Now scan the barcode of the fitting to be welded via the barcode scanner.

After scanning, the display will show the following page screenshot:

NOTE: The screenshot here below is provided as an example only; the parameters can change according to the type and diameter of the fitting to be welded.


```

ELO I (COUPLER )
Diam= 90
U Welding=40V
t Welding= 160Sec

```

'ELO'	Fitting type
I	Fitting symbol
(COUPLER)	Fitting description
Diam	Nominal diameter of the fitting in mm
U Welding	Welding voltage in Volts
t Welding	Nominal welding time in seconds

If fitting connection has not yet been carried out, the next screenshot will prompt you to carry out the fitting connection.

After connecting the fitting, press ENTER  to continue.

```

Connect Fitting
Racc = 1.26 Ω
Press [ENT]


```

The welding time may change automatically according to the ambient temperature in the working environment.

```

Scraping/Cleaning?
Yes=[ENT] No=[ESC]



```

Press ENTER . The next screenshot shows a message reminding the operator that, before welding, all the required preparatory actions must have been completed (scraping and cleaning) .

```

Using Pipe aligner?
Yes=[ENT] No=[ESC]

```

You will also be reminded that, in order to ensure good welding, an alignment clamps must be used. Press ENTER  to continue or ESCAPE  to return to the previous screen display.


The welding unit will go to the following screen display where the following information is summarised


```

D= 20
Time= 160
Voltage=40
ENT=Proceed ESC=Back

```

D	Diameter of the fitting
Time	Welding time in seconds
Voltage	Welding voltage in Volts

After checking that all the information is correct, press the ENTER  key to start welding.

If the welding cables have not been previously connected to the fitting, the display unit will show an alarm message (error 31). Press ESCAPE  to return to the main menu in the Welding mode.

If the connection has been correctly completed, a welding cycle begins and the following screenshot is displayed:


```

Nominal Res.= 2.31Ω
Meas. Res.= 2.29Ω
Temp. Ext.= 27.7°
Temp. Int. = 26.2°

```

Nominal Res.	Nominal resistance of the fitting in Ohm
Meas. Res.	Fitting resistance measured in Ohm
Temp. Ext.	External temperature in °C/F
Temp. Int.	Internal temperature in °C/F

followed by:

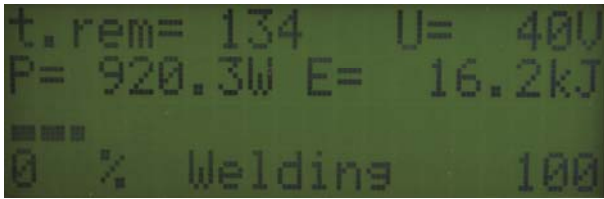

t.rem	Residual welding time in seconds
P	Power output in Watts
■■■■■	Welding progress %
U	Welding voltage in Volts
E	Dissipated energy in Joules

A sound signal marks the end of the welding cycle and the information shown opposite is displayed. Press the ARROW UP key to display a detailed welding report.

 
After disconnecting the welding cables from the fitting, the next screen display will prompt you to choose between:

pressing ENTER (REPEAT) to show again the screen page asking for barcode scanning of the next fitting to weld.


pressing ESCAPE (OTHER) to return to the job-site data screen display.

Download data by USB

Dopo aver confermato tutti i dati generali riguardanti lingua, numero di serie, data e ora, codice operatore e cantiere (premendo il tasto ENTER) , nella videata successiva 'Operazione' scegliere 'Scarica Memoria USB'.



 After confirming all the general data about language, serial number, date and time, operator code and construction site (by pressing ENTER) , choose 'Download USB Memory' in the next screenshot 'Operation'.




Now insert the USB key supplied with the welding unit inside the door placed in the overhead compartment of the machine.




Wait for 5 seconds before starting the data download by pressing ENTER .

 When download is completed, the screenshot on the right will appear.




 
If the USB stick has not been inserted correctly or if it is not working, the screenshot on the right will appear.



Before switching to WI-FI mode always remove the USB memory stick.

Memory erasing (welding reports)

  Select Erase Memory in the main menu, press ENTER to display the screen page opposite. Press ENTER once again to confirm erasing or ESCAPE to return to the previous menu.



Smartphone control

By choosing the operation mode via SMARTPHONE CONTROL the OPERATIONS display will show and the WELDING option shall be selected.

- WELDING
- USB MEMORY DOWNLOAD
- MEMORY ERASE

Once you have chosen the WELDING option, you will move to the next screen and the machine will generate its own Wi-Fi network. At this point, the keyboard on the machine becomes unusable, and you will have to restart the machine to return to LOCAL CONTROL MODE.

CONNECTION VIA SMARTPHONE

Once the Wi-Fi network of the machine has been generated, you can connect to it from your smartphone by activating the Wi-Fi connection in the device settings. Now connect the device to the Wi-Fi network identified by the serial number of the machine.

Access to the free Application NupiWeldingCloud previously installed on your device to connect to the machine (Fig. 1).

Once connected you will see the general data of the machine itself. From this screenshot you can also disconnect from the welding unit (FIG.2)

```
Remote Regulation
<RemoteReq  00
```

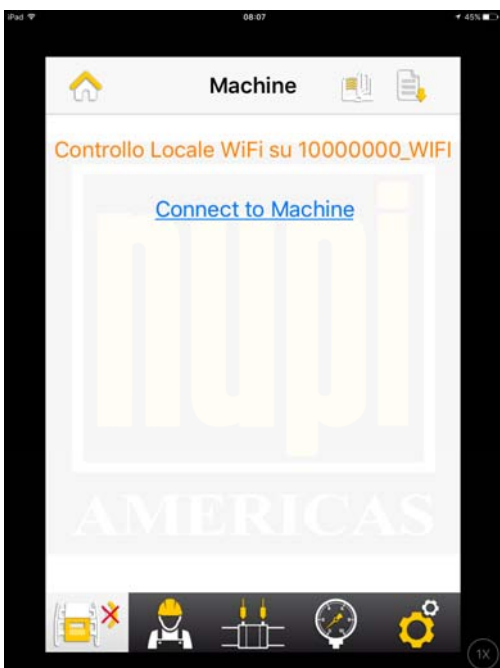


FIG.1

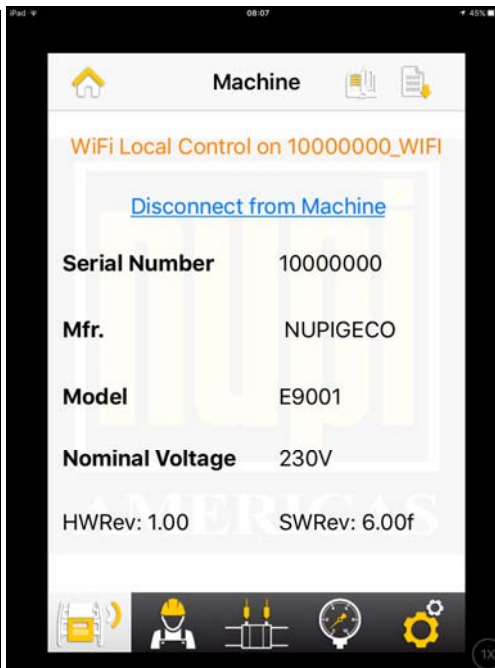



FIG.2

Construction site data entry

By accessing the SITE DATA screen using the appropriate button  at the bottom of the screen, you will be asked to enter data concerning the welding operator (**required for Smartflex welding units**), the site and information to be stored with the button 'SAVE'.

In the same screen you can choose whether to proceed with the welding by entering data manually from the keyboard, or whether to use the barcode scanning (FIG.3).

All fields may be entered either by reading a barcode or manually via the keyboard (FIG.4).

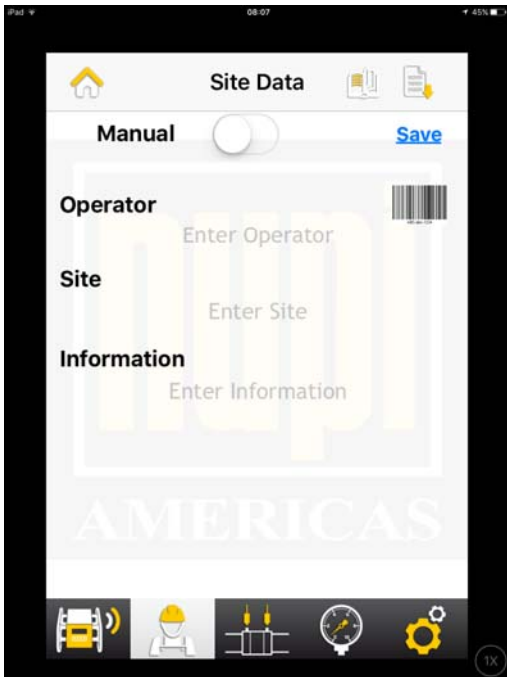


FIG.3



FIG.4

After choosing the mode by reading the barcode, access to the welding screen from the bottom bar. Here you can optionally enter the traceability of each product involved in welding. The acquisition of information is carried out by scanning barcode (FIG.5 and 6).

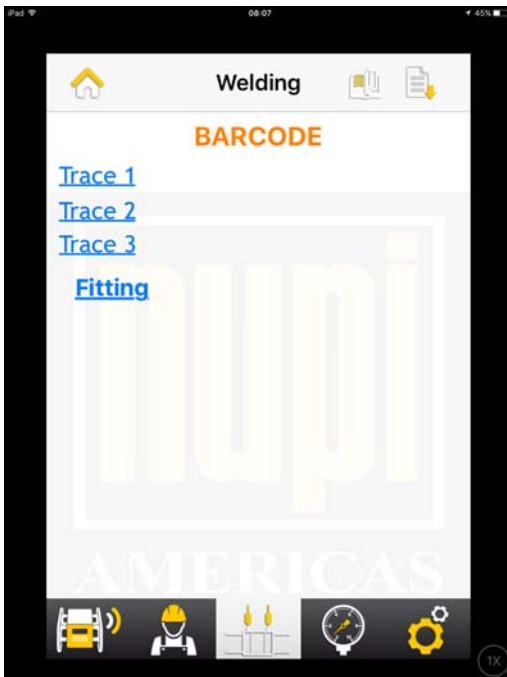


FIG.5


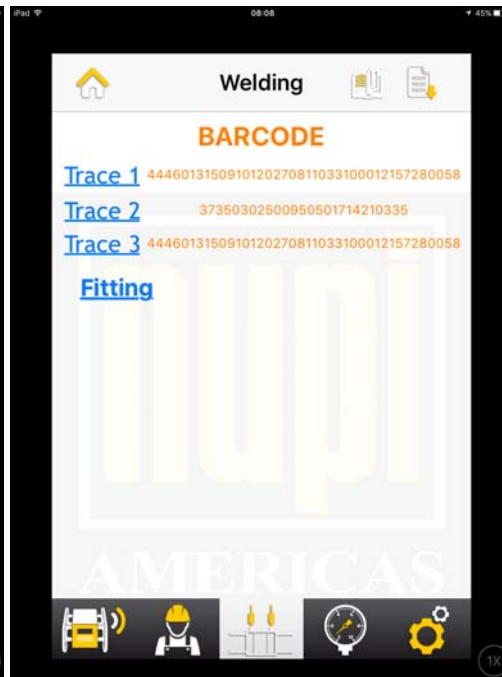


FIG.6

Traceability works as follows:

- **TRACEABILITY 1** > requires the traceability barcode reading *indicated on the PIPE* (if the pipe has it).
- **TRACEABILITY 2** > requires the traceability barcode reading *indicated on the FITTING*.
- **TRACEABILITY 3** > requires the traceability barcode reading *indicated on the PIPE* (not required if an electrofusion end fitting has been previously welded).

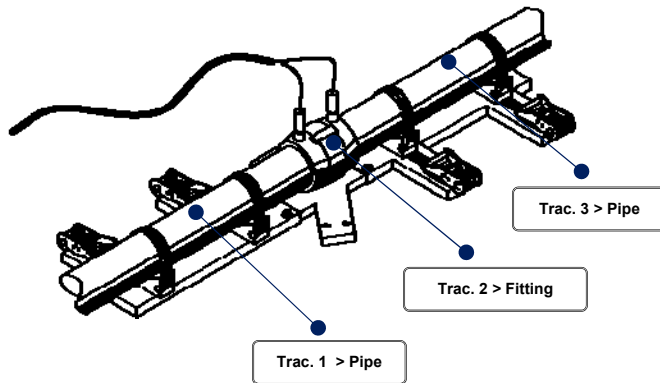

N.B.

The machine only reads and stores the numerical sequence of the code without decoding it.

To proceed with welding, it is necessary to scan the barcode of the electrofusion fitting connected to the machine. Once scanned, all information regarding the product and the data related to welding will be displayed in a new screenshot. By proceeding with WELD you can start welding operations (FIG.7).

If necessary, you can stop the process at any time by pressing STOP (FIG.8).



FIG.7

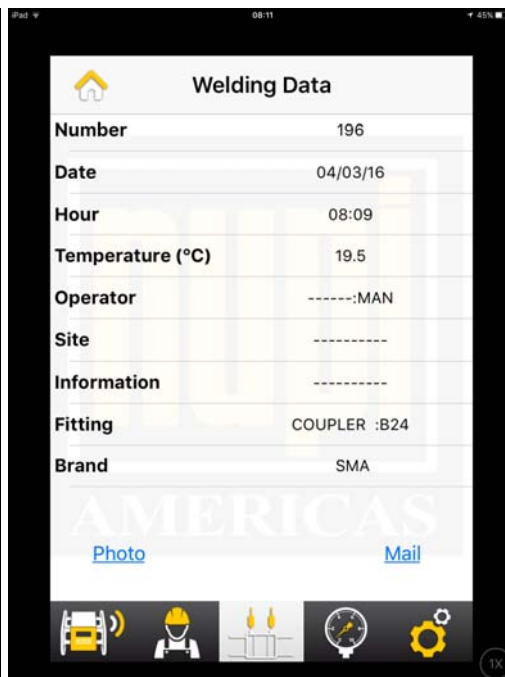


FIG.8

Once welding is complete, you will be automatically led to the screenshot 'WELDING DATA', which will provide all information regarding the operation. From here you can photograph the completed operation and possibly send the photo by e-mail as an attachment (FIG.9).

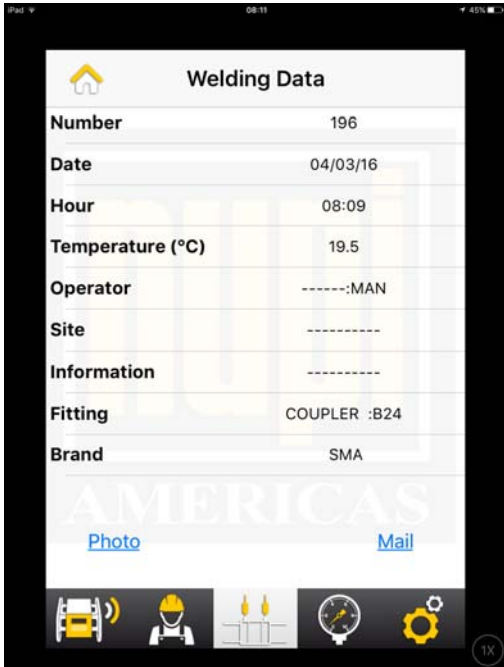


FIG.9

Data management

By clicking on the icon on the top right side of the screen you can access the 'DATA MANAGEMENT' chart (FIG.10)



FIG.10

If you wish to download the archive of welds contained in the memory of the welding unit (that can be viewed in WELDING ARCHIVE) ON YOUR Smartphone, you can choose 'LOAD WELDS FROM WELDING MACHINE' (FIG.11).

The data downloaded to a Smartphone can then be stored on its Cloud

Once the device has been connected to the Internet, you will be able to save the data to the Cloud only after a welding unit has been selected (FIG. 12).

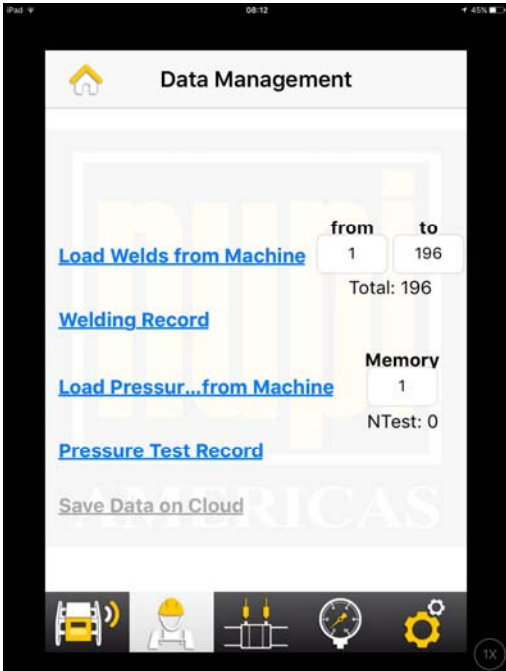


FIG.11



FIG.12

WARNING: to save the data on the Cloud you must first disconnect the device from the Wi-Fi network of the machine and reconnect it to the Internet from the settings of your device. (FIG.13 e FIG.14).

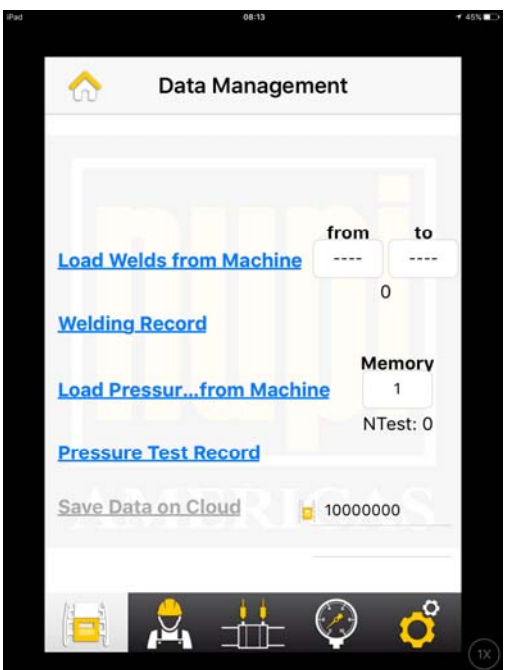


FIG.13

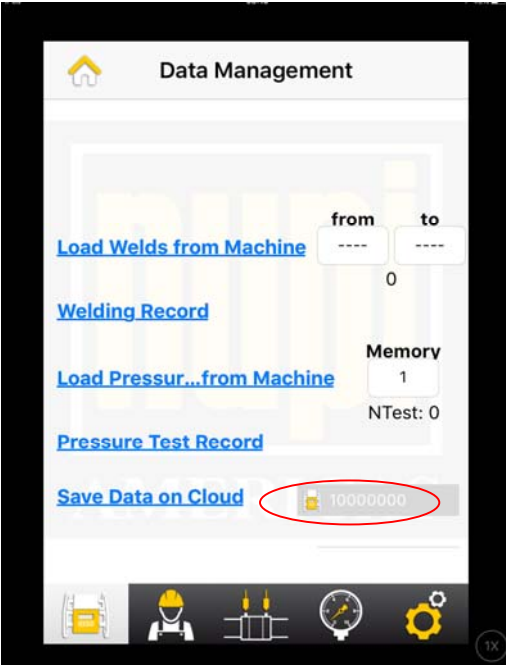


FIG.14

Cloud for data management of SMART welding units

Accessing the website

By accessing the website WWW.NUPIWELDINGCLOUD.COM (for Italy, Europe, Latin America, Asia and Oceania) or WWW.NUPIAMWELDINGCLOUD.COM (for USA) the LOGIN screen will appear.

To change the language, click on the FLAG which is located in the left corner under "Home" and select the desired language.

If you have already registered, enter the e-mail address and password, or register by clicking on "Register".

INDUSTRIE ITALIANE
nupi

Nupi Industrie Italiane SpA

Home Nupi Cloud for Smart Weld welding machines

Italy (Italiano)
United Kingdom (English)

Login - Personal area access

your E-mail
your Password

Remember Show password

forgot your password? [click here](#)

New customer? [Register](#)

© 2012 - NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A - P.IVA 03039640127
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di NUPI Spa nupigeco.pec@legalmail.it - Uff. del Registro di Varese - REA: VA-316128 - Cap. Sociale € 20.010.000
Via Stefano Ferrario n. 8, Z.I. Sud-Ovest - 21052 Busto Arsizio (VA) Italia - tel.: +39.0331.344211 - fax: +39.0331.351860 - info@nupinet.com
[Credits](#)


Once the registration is complete, a confirmation email will be sent to the address indicated.

Uploading a new welding machine


Once the access is confirmed, it will be possible to upload the welding machines by clicking on the blue button at the top right.

To upload a new welding machine, it is necessary to know its SERIAL NUMBER that can be found in the CERTIFICATE PROVIDED WITH THE MACHINE or on the LABEL UNDER THE COVER and the PIN number that can be found on the LABEL UNDER COVER (along with the serial number).

You can also enter additional notes regarding the machine.

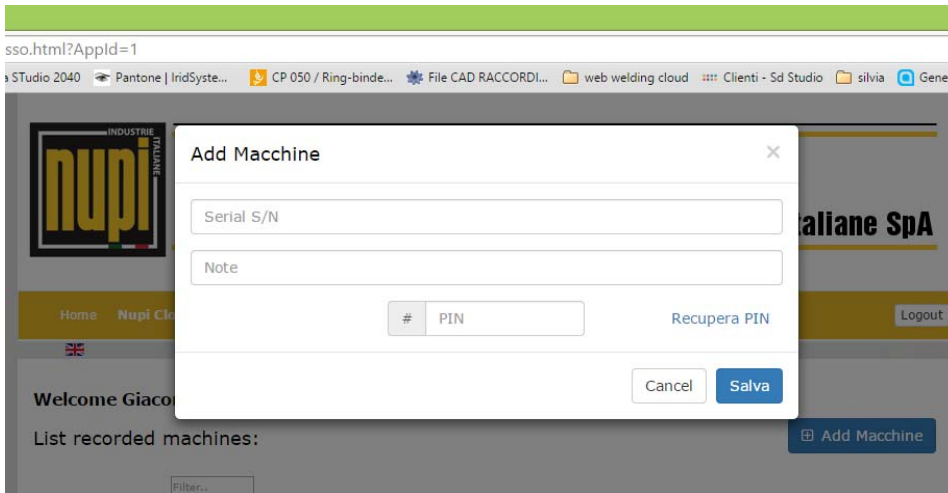

The list of Serial Numbers of the recorded welding machines is as follows.

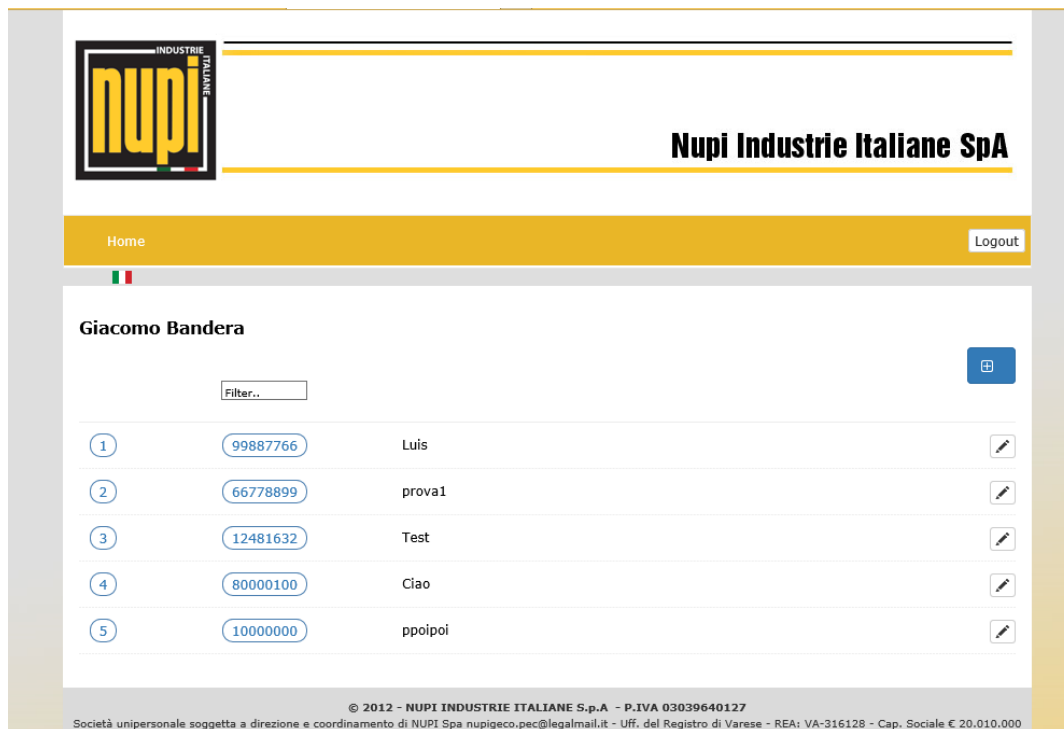

Weld list

To view the performed welds, select the SERIAL NUMBER of the welding machine that carried out the weld.

This will open a screen with the list of welds.

To search for a weld in particular you can FILTER by number, date, operator, construction site, accessory type or outcome.

To find additional information about the weld, click on the NUMBER of the relevant weld.


If you want to return to the list of welding machines, click on MACHINE LIST in the upper right.

The screenshot shows the 'Weldings list' page for machine SN: # 99887766. The page includes a navigation bar with 'Home', 'Nupi Cloud for Smart Weld welding machines', and 'Logout'. A 'Machines list' button is circled in red. Below the title, there is a 'Filter..' input field. The main content is a table with the following data:


N°	Data	Operator	Site Data	Type	Result	Snapshot
1	09/10/14 14:58:MAN	MANICOTTO:B24 SMA	22: INTERRUZIONE	
2	09/10/14 14:58:MAN	MANICOTTO:B24 SMA	22: INTERRUZIONE	
3	09/10/14 15:00	:MAN	Pippo	MANICOTTO:B24 SMA	22: INTERRUZIONE	
4	16/10/14 14:27:MAN	MANICOTTO:B24 GE	22: INTERRUZIONE	
5	17/10/14 11:24:MAN	MANICOTTO:B24 GE	22: INTERRUZIONE	

Clicking on the weld number will open a screen with the WELD DATA indicating additional information such as the time when the weld was carried out, the temperature used, the welding machine brand etc. In addition, the GPS allows you to know the exact place where the weld was carried out.

If you want to return to the list of welding machines, select WELD LIST at the top right.

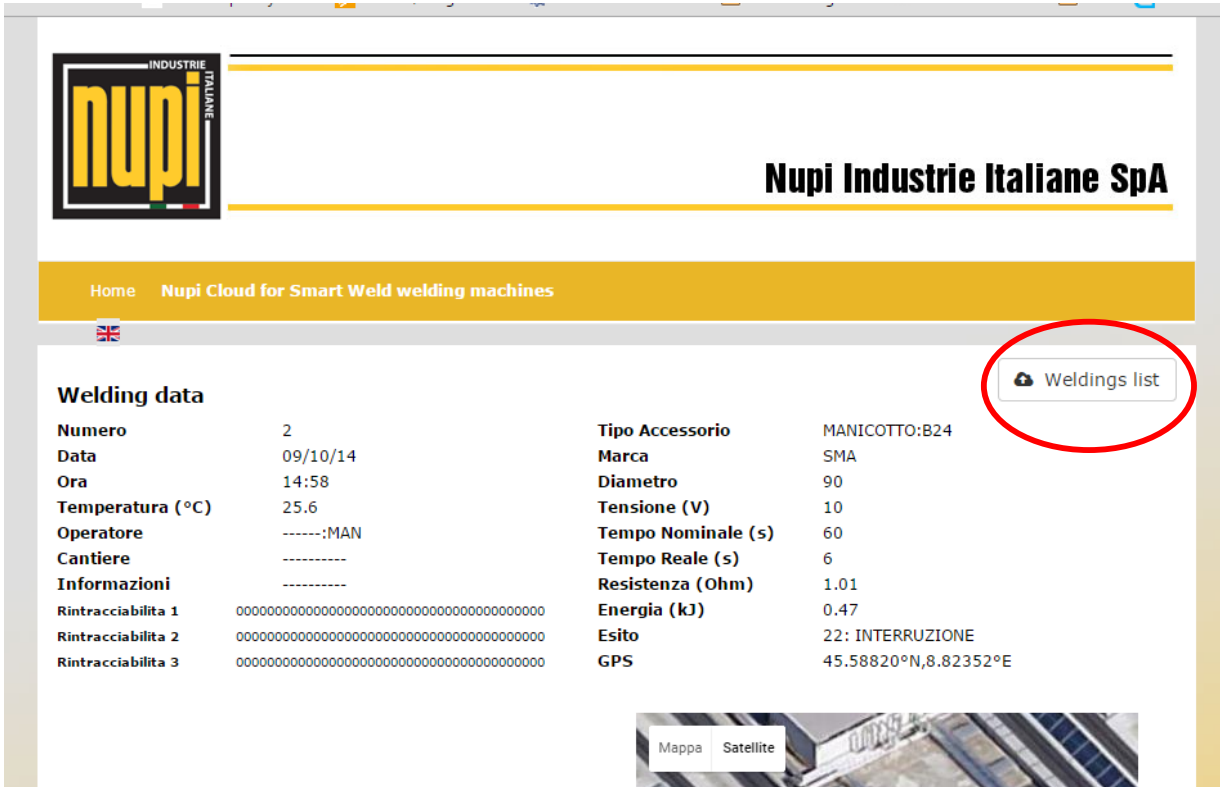

To request information or contact our customer service, select the button on the bottom right (?) and send an email request.

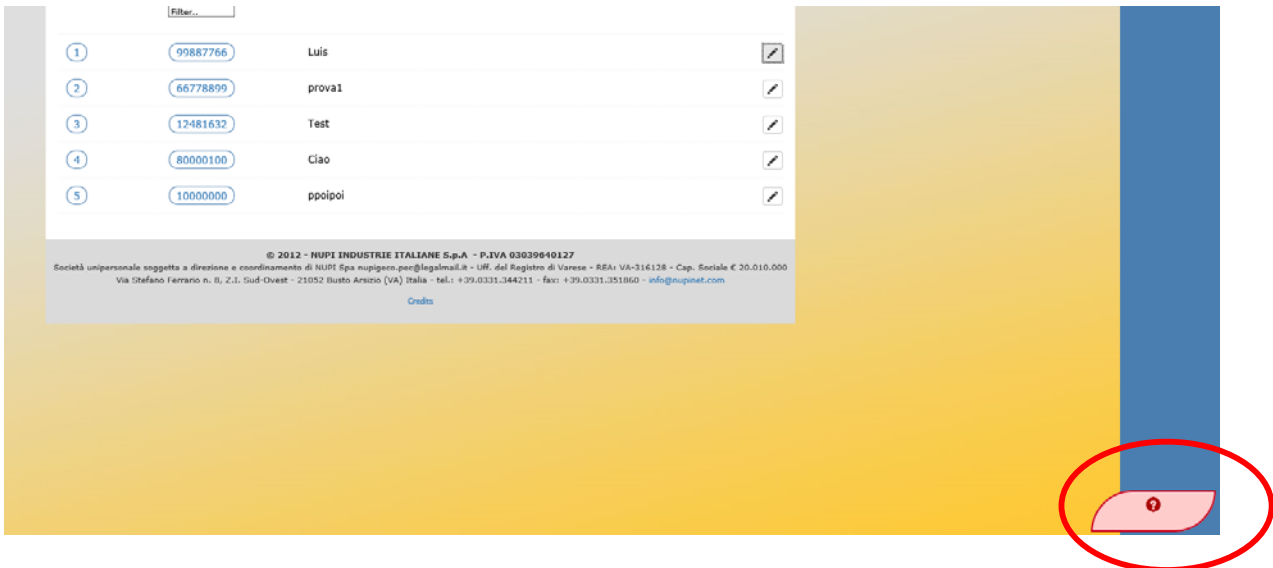

Error codes / common problems

Multifunction welding units have various safety systems to monitor welding and welding parameter entry. Error codes are always displayed on the screen. To delete a displayed error code, disconnect the fitting and press **ESCAPE** or **ESC** when prompted.

For any additional information please contact our **CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE**

Tel.: +39 0331 344211 – Fax: +39 0331 351860
E-mail: info@nupinet.com

ERROR CODE	ERROR TYPE	ERROR DESCRIPTION	RECOMMENDED ACTION
0	OK	During printing, it shows that welding has been successfully completed.	No action required.
2	AMBIENT TEMPERATURE OFF LIMITS	Ambient temperature is either lower than -10°C or higher than 45°C.	Check that the temperature reading on the welding unit screen is consistent with the actual room temperature. Prevent direct exposure to sunlight. If the room temperature read by the welding unit is not correct, contact our Customer Service Representative staff.
4	SHORT CIRCUIT/ OVERLOAD	Current has exceeded limit (partial fitting short-circuit or fitting made by other manufacturers).	Replace fitting.
5	OPEN CIRCUIT	Fitting might be faulty or welding cables not correctly connected to the fitting.	Check connection to the fitting. Check connectors efficiency.
6	ADJUSTMENT	Extension cable out of tolerance range.	Check that extension diameter and length are within the recommended range of values.
11	MEMORY FULL	Welding unit memory has stored max number of welds	Download welding data as soon as possible or press ESC to continue welding.
12	MAX INSIDE TEMPERATURE	Multifunction welder inside temperature over 80°C.	Wait for the welding unit to cool down.
13	POWER FAILURE	A power failure has occurred during welding.	After restoring normal power input parameters, wait for the fitting to cool down completely before repeating the welding procedure from the start.
14	MEMORY EMPTY	Memory not containing any data to download.	No welding data can be downloaded or printed.
22	MANUAL STOP	ESC has been pressed during the welding cycle.	Wait for the fitting to cool down completely before repeating the welding procedure from the start.
23	INPUT VOLTAGE OFF LIMITS	Input voltage is higher or lower than the rated operating voltage by 20%.	Make sure that the power source or the generator are operating efficiently.
30	NOT WELDABLE	You are trying to weld a fitting made by another manufacturer.	Check the type of fitting being welded.
31	RESIST. OUTSIDE TOLERANCE RANGE	The fitting resistance is outside of the permitted range of values or the welding cables are not correctly connected to the fitting.	Check that the connectors are correctly plugged in the fitting or scan the fitting barcode again; should this not work, replace the fitting. If these problem persists, contact our Customer Service Representative staff.
101	RAM MEMORY	RAM memory data and date/time not valid	Internal battery could be flat. Re-enter date/time and if problem persists contact customer care
102	WELDING CABLE BREAK	Welding cable is damaged	Do not weld and replace damaged part.
103	INTERNAL TEMPERATURE PROBE	Internal Temperature Probe failure	Contact our After-Sale Service staff.

ERROR CODE	ERROR TYPE	ERROR DESCRIPTION	RECOMMENDED ACTION
200	MANUAL STOP BY OPERATOR	Operator aborted pressure test by pressing ESC	The test can be restarted by following page 14 instructions.
201	LOW PRESSURE	Test pressure below minimum pre-set value.	Locate and fix leak, then repeat the testing procedure from the start.
202	MEMORY EMPTY	No data in this pressure memory	No operation



Before switching to WI-FI mode always remove the USB memory stick.

Warranty Terms

Please keep this page

Your multifunction welding unit is guaranteed for a period of 12 months starting from the date of purchase. Failing a receipt to prove the purchase, this warranty shall be null and void and shall not be acknowledged.

This warranty shall entitle to free replacement or repairing of any parts which the manufacturer may find as having manufacturing defects.

The present warranty shall not cover each and every part found faulty because of carelessness or neglect in use, maintenance carried out by unauthorised persons, damages produced during transport or in other circumstances, not acknowledged by the manufacturer as manufacturing defects.

The present warranty shall not cover any damage to the unit caused by voltage surges caused by non-stabilised power sources.

A faulty welding unit shall be returned to the manufacturer Carriage Paid and then sent back Carriage Forward. Before returning a welding unit, please contact your NUPI INDUSTRIE ITALIANE local office to obtain the required authorisation to return an item.

Nupi Industrie Italiane S.p.A. shall not be held responsible for any direct or consequential damage to people or property which may occur during welding unit use.

Statement of Compliance

Nupi Industrie Italiane S.p.A., Via Stefano Ferrario - Z.I. Sud Ovest 21052
Busto Arsizio VA

HEREBY DECLARES

That the multifunction welding unit

MODEL

00SMARTWELD 00SMARTWELDL 19SMARTWELD 19SMARTWELDL

115 Volt

230 Volt

Serial no.

- has been built in accordance with CEE 89/392 and UNI 10566 Standards
- is compliant with the provisions of the following international Standards and/or Directives:

Emission EN 50081-1: EN 55022

Immunity EN 50082-1: EN 61000-4-2

The present statement shall become null and void in the event of any multifunction welding unit alterations not explicitly authorised by us in writing.

Busto Arsizio,

Nupi Industrie Italiane S.p.A.



NupiWeldingApp



Sede Legale e Operativa
via Stefano Ferrario 8
21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331-344211
fax 0331-351860
info@nupinet.com

Sede Operativa
via dell'Artigianato 13
40023 Castel Guelfo (BO)
tel. 0542-624911
fax 0542-670851
info@nupinet.com

Sede Operativa
via Colombarotto 58
40026 Imola (BO)
tel. 0542-624911
fax 0542-670851
info@nupinet.com



www.nupiindustrieitaliane.com